

## ソルテラのリコールについて

令和5年2月16日、株式会社SUBARUにソルテラを供給しておりますトヨタ自動車株式会社より、国土交通省にリコールを届け出いたしました。

|                                  |  |         |           |
|----------------------------------|--|---------|-----------|
| リコール届出番号                         | 5283   | リコール開始日 | 令和5年2月17日 |
| 不具合の部位(部品名)                      | 衝突被害軽減制動制御装置(衝突被害軽減ブレーキ用前方カメラ)   |         |           |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | 衝突被害軽減ブレーキにおいて、制御プログラムが不適切なため、駐停車している車列の側方を通過する際に、前方カメラとミリ波センサによる車両認識に差異が発生し、システムが停止することがある。そのため、システムが再起動する間、警告灯が点灯して衝突被害軽減ブレーキが作動しないおそれがある。 |         |           |
| 改善措置の内容                          | 全車両、衝突被害軽減ブレーキ用前方カメラのプログラムを対策仕様に修正する。  |         |           |

| 車名  | 型式          | 通称名    | リコール対象車の<br>車台番号の範囲及び製作期間                             | リコール対象車の<br>台数 | 備考 |
|-----|-------------|--------|---|----------------|----|
| スバル | ZAA-XEAM10X | 「ソルテラ」 | XEAM10-0001021～XEAM10-0001265<br>令和4年3月30日～令和4年12月22日 | 29             |    |
|     | ZAA-YEAM15X |        | YEAM15-0001032～YEAM15-0001495<br>令和4年3月28日～令和4年12月26日 | 222            |    |
|     | (計2型式)      | (計1車種) | (製作期間の全体の範囲)<br>令和4年3月28日～令和4年12月26日                  | (計 251 台)      |    |