

ステラ、プレオプラス、シフォン、サンバーのリコールについて

令和5年5月26日、株式会社SUBARUにステラ、プレオプラス、シフォン、サンバーを供給しておりますダイハツ工業株式会社より、国土交通省にリコールを届け出いたしました。

《 エンジンの不調を感じたら 》

エンジンを始動する時に掛かりにくい、走行中に加速しない、振動するなどのエンジン不調と思われる症状が発生した場合は、可能な限りお車のご使用を控えていただき、お早めにSUBARU販売店までご連絡下さい。

なお、万が一走行中にエンストが発生した場合は、ただちに車を安全な場所に停めて、非常点滅表示灯（ハザード）を点滅させてください。特に、高速道路で発生した場合は、周囲の走行車両にご注意いただき、ハザードを点滅させながら、十分な幅のある路肩や路側帯へ車を寄せて止め、同乗者をガードレールの外側などに避難させてから、停止表示器材（無い場合は発炎筒）を車両後方に置き、運転者の方もガードレールの外側などに避難してください。

リコール届出番号	5321	リコール開始日	令和5年5月26日
不具合の部位（部品名）	燃料装置（燃料ポンプ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料ポンプのインペラ（樹脂製羽根車）において、成形条件が不適切なため、樹脂密度が低くなって、燃料により膨潤して変形することがある。そのため、インペラがポンプケースと接触して燃料ポンプが作動不良となり、最悪の場合、走行中エンストに至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料ポンプを対策品と交換する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の 車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の 台数	備考
スバル	DBA-LA150F	「ステラ」	LA150F-2601503～LA150F-2602754 令和元年5月9日～令和元年9月2日	1,252	
	DBA-LA160F		LA160F-2600697～LA160F-2601345 令和元年5月9日～令和元年8月30日	649	
	5BA-LA350F	「プレオプラス」	LA350F-0009085～LA350F-0010239 令和元年5月9日～令和元年9月2日	1,155	
	5BA-LA360F		LA360F-0003362～LA360F-0003806 令和元年5月9日～令和元年8月30日	445	
	DBA-LA600F	「シフォン」	LA600F-0010281～LA600F-0010578 令和元年5月9日～令和元年6月20日	295	
	DBA-LA610F		LA610F-0004550～LA610F-0004666 令和元年5月9日～令和元年6月19日	117	
	EBD-S500J	「サンバー トラック」	S500J-0006238～S500J-0006666 令和元年5月9日～令和元年9月2日	429	
	EBD-S510J		S510J-0027652～S510J-0029138 令和元年5月9日～令和元年9月2日	1,485	
	(計8型式)	(計4車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和元年5月9日～令和元年9月2日	(計 5,827 台)	