

スバル インプレッサ・BRZ・WRXのリコールについて

令和5年10月12日、スバルテクニカインターナショナル株式会社より、国土交通省にスバル インプレッサ・BRZ・WRXのリコールを届出いたしました。

リコール届出番号	5376	リコール開始日	令和5年10月13日
不具合の部位(部品名)	車体(リヤスポイラー)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	リヤスポイラーにおいて、締結ボルトの長さが不適切なため、使用過程で車体取付けステーに固定されているブラケットとリヤスポイラーを締結している取付けボルトが緩み、最悪の場合スポイラーが脱落するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ブラケットとリヤスポイラーを締結している取付けボルトを対策品に交換する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スバル	CBA-GVB	「インプレッサ」	GVB-004548～GVB-008237 平成24年1月23日～平成25年9月27日	302	
	DBA-ZC6	「BRZ」	ZC6-012002～ZC6-014392 平成25年10月17日～平成26年4月10日	141	
	CBA-VAB	「WRX」	VAB-010733～VAB-011844 平成27年12月14日～平成28年3月17日	200	
	DBA-VAG		VAG-020097～VAG-022186 平成28年12月22日～平成29年6月14日	312	
	(計4型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成24年1月23日～平成29年6月14日	(計 955 台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

ドライバーボンリヤスポイラーを部品として出荷し、組付けられた可能性がある車両が特定できたもの

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スバル	CBA-GVB	「インプレッサ」	GVB-003174～GVB-008613 平成22年12月7日～平成26年2月5日	6	
	DBA-ZC6 4BA-ZC6	「BRZ」	ZC6-009445～ZC6-041545 平成25年3月25日～令和2年7月8日	20	
	CBA-VAB	「WRX」	VAB-002054～VAB-036720 平成26年7月14日～令和2年3月23日	479	
	DBA-VAG 3BA-VAG		VAG-011115～VAG-040492 平成27年7月23日～令和3年3月5日	151	
	(計6型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成22年12月7日～令和3年3月5日	(計 656 台)	

ドライバーボンリヤスポイラーを部品として出荷し、組付けられた可能性がある車両が特定できないもの

対象製品	部品番号	対象部品の出荷期間	対象数	備考
ドライバーボンリヤスポイラー	ST96050AS220	平成25年12月2日～令和5年7月21日	154	
	ST96050VV200	平成26年9月26日～平成29年4月17日	86	
	96050VV310	平成28年6月20日～令和4年5月31日	9	
	ST96050VV420	平成29年2月7日～令和5年7月28日	440	
	ST96050ZR420	平成24年10月29日～平成25年5月9日	7	
	ST96050ZR450	平成24年7月24日～令和4年4月20日	5	
	ST96050ZR530	平成25年8月8日～令和5年7月12日	76	
		合計	(計777個)	